

**2008年10月22日改訂(第9版) *2008年9月11日改訂(第8版)

> 機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管 高度管理医療機器 バルーンポンピング用カテーテル 34919000

吉岡式 IABP バルーン

再使用禁止

【警告】

- ・IABP 術中は、適切な抗血液凝固療法を実施すること。[血栓が形成され、血管狭窄、下肢虚血となる恐れがあるため]
- ・ガイドワイヤー、及びシース、バルーンカテーテル挿入中は、可能な限り X 線透視下で挿入すること。 [適切に挿入されたことを確認するため]
- ・バルーンカテーテルの挿入を X 線透視下で行わなかった場合は、 出来るだけ早く X 線透視で留置位置を確認すること。[バルーン カテーテルの位置が適切であるか確認するため]
- ・バルーンカテーテルは、必ずセントラルルーメンにロングダイレーターとガイドワイヤーを通して挿入すること。[適切な位置に 留置できない又はカテーテルが動脈を穿孔する恐れがあるため]
- ・セントラルルーメンに抵抗がある場合は、絶対に使用しないこと。[セントラルルーメンが閉塞している可能性があるため]
- ・ガイドワイヤーを挿入した状態でバルーンカテーテルを強く押し込まないこと。また、ガイドワイヤーを抜去する際、勢いよく引き抜かないこと。[血管を損傷する恐れがある]
- ・バルーンカテーテルを挿入する際、過度の力を加えないこと。[血管の損傷や裂傷を引き起こしたり、バルーンにダメージを与える恐れがあるため]
- ・閉塞や過度の抵抗等が生じた場合は、反対側の鼠蹊部から挿入すること。[同側より再挿入した場合、血管やバルーンカテーテルが損傷する原因となるため]
- ・シースレス挿入を試みて問題が生じた場合は、バルーンカテーテルをいったん引き抜き、付属のシースを用いた挿入に切りかえること。 [血管を損傷する恐れがあるため]
- ・バルーンカテーテル留置の際、バルーンで腹腔動脈、腎動脈を閉塞しないように留置すること。[腹部臓器の血行障害、腎不全を引き起こす原因となるため]
- ・シリンジにて手動でバルーンを拡張する際に抵抗がある場合は、中断し、バルーンカテーテルを交換すること。[無理に拡張を行うと、バルーンカテーテルが破損し、体内への空気流入による空気塞栓が起こる恐れがあるため]
- ・蛇行血管や不適切な留置によりバルーン部分が曲がった状態で 駆動させないこと。[材料疲労によりリークする恐れがあるため]
- ・カテーテルの動きに抵抗が感じられる、バルーン、及びカテーテルに異常なたわみがある場合は、直ちにバルーンカテーテルの位置を変更し、たわみを無くすこと。[放置するとバルーンの寿命が短くなり、リークに至る恐れがあるため。また、カテーテルの疲労破壊に至る恐れもあるため]
- ・カテーテルがキンク、破断した状態でポンピングを継続しないこと。[材料疲労によるリーク、破断となる恐れ、破断したカテーテルによる血管の損傷や、ガス塞栓による臓器損傷の恐れがあるため]
- ・内カテーテルが破断したバルーンカテーテルを通常の経皮的方法により抜去しようとしないこと。[破断面がバルーンを突き破り、血管及び周辺組織を損傷する恐れがあるため]
- ・ヘリウムガスルーメンに血液が見られる場合は、直ちにバルーン カテーテルを抜去すること。[挿入中にバルーンが損傷した可能 性があるため]
- ・リークを起こしたバルーンカテーテルはポンピングせず速やかに抜去すること。[ガス塞栓による臓器障害、バルーン内に凝血魂が形成され抜去不能となる可能性があるため]
- ・バルーンリークやカテーテル損傷の疑いがある場合は、いかなる 方法でもバルーンを拡張させないこと。[下行大動脈側枝への漏 出ガスによる多発性梗塞の恐れがあるため]
- ・患者の体動やベッドへの移乗時に、上体と下肢が屈曲しないよう 注意すること。[バルーンカテーテルに大きな力が加わり、バル ーンカテーテル破損、血管損傷に至る恐れがあるため]
- ・バルーンカテーテル抜去前に、坑血液凝固療法を中止、あるいは軽減する必要がある。[バルーンカテーテル抜去後、止血困難と

なる可能性があるため]

・シースを使用してバルーンカテーテルを留置している場合は、シースを残してバルーンカテーテルのみを抜去しないこと。[バルーン部が損傷して血管内に残留する恐れがあるため]

承認番号:20700BZZ00473000

【禁忌・禁止】

「適用対象」

- 1. 重篤な大動脈弁閉鎖不全症を伴う症例[バルーンの拡張に よって左心室に血液が逆流して、左心前負荷の増大による 心不全増悪の恐れがあるため]
- 2. 胸部または腹部大動脈瘤を伴う症例[バルーンの挿入や拡張・収縮により大動脈損傷の恐れがあるため]
- 3. 大動脈から腸骨動脈にかけて重篤な蛇行および石灰化を伴 う症例[大動脈に損傷を与える可能性、カテーテルに損傷 を与える危険性があるため]
- 4. 末梢血管に病変のある症例「下肢血行障害の発生の恐れがあるため」
- 5. 重篤な血液凝固異常の症例[止血困難、血栓症、塞栓症の発 生の恐れがあるため]

「使用方法」

- ・ 再使用禁止 再滅菌禁止
- ・包装に汚れ、傷がある場合は、使用をしないこと。[製品が汚染 されている、無菌状態が維持されていない恐れがあるため]
- ・表示された使用期限を過ぎたものは、使用しないこと。[無菌状態が維持されていない恐れがあるため]
- ・使用する際、バルーンカテーテル及び全ての付属品に改造を加えないこと。[破損の原因となるため]
- ・セントラルルーメンに空気を注入しないこと。[ガス塞栓を起こし、臓器を損傷する恐れがあるため]
- ・セントラルルーメンを通して造影剤を注入する際、血管造影用インジェクターを使用しないこと。[過度の圧力が加わり、セントラルルーメンが破損する恐れがあるため]

【併用禁忌】


「適用対象」本品の損傷・破損の可能性があるため

- (1)脂肪乳剤等をはじめ油性成分、界面活性剤又はエタノール等 の溶解補助剤を含む薬剤および造影剤等を併用しないこと。
- (2)消毒用アルコール等の有機溶剤を含有する薬剤と接触させないこと。
- (3)表示サイズを超えるガイディングカテーテルは併用しないこと

【形状、構造及び原理等】

本品は、心不全患者に対して機械的手段で循環補助代行をする大動脈内バルーンパンピング(IABP)に用いられるバルーンパンピング用バルーンカテーテルである。代表的な形状・構造を下図に示す。また、各部品は省略、または追加される場合もある。

1. バルーンカテーテル

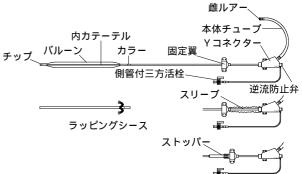


2.一方栓




3.シリンジ



4.シース




5.ダイレーター




6.穿刺針



7.ガイドワイヤー

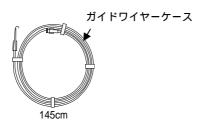

8.延長チューブ



9. Datascope コネクター



10. ARROW コネクター



11.MERA (アイシン) コネクター



12. ディスポーザブルメス



注意仕様によって、駆動機用コネクターと延長チューブがすでに接続されて梱包されている場合がある。

材質

・バルーンカテーテル ポリウレタン、ポリアミド ・シース フッ素樹脂

・ダイレーターフッ素樹脂

・穿刺針フッ素樹脂、ステンレス鋼

・ガイドワイヤー ポリウレタン

以下に示す構成品は、ポリ塩化ビニル (可塑剤: ジ - 2 - エチルへ キシルフタレート) を使用している。

- ・ 本体チューブ
- ・ 延長チューブ
- · 側管付三方活栓(側管)

原理

心電図または動脈圧と同期をとりながら、大動脈内に適切に留置されたバルーンの拡張・収縮を行う。心臓の拡張期にバルーンが膨張することにより、冠状動脈への血流が増加し、心筋への酸素供給量が増加する。心臓の収縮期には、バルーンが収縮することにより、アフターロードが軽減され心筋の仕事量が軽減されるため、心筋の酸素需要が低下する。以上の複合効果により、心機能回復を行う。

【使用目的、効能又は効果】

本バルーンカテーテルは大動脈内バルーンカテーテルポンプ 回路に接続され、急性心筋梗塞の重篤な合併症であるショック状態の患者や、開心術後の心拍出量が低下した患者に対して使用される。また、IABP と同時に冠動脈造影法 (CAG) や経皮的冠動脈形成術 (PTCA)等の治療を行うために、セントラルルーメンに別のカテーテル(心臓血管造影用カテーテル、ガイドカテーテル等)を挿入することが可能である。

品目仕様等】

・接合部の強度、引張り強さ

バルーンカテーテルの各接合部においてその引き抜く方向に 29.4Nの荷重を加えたとき、接合部が引き抜けない。

【操作方法又は使用方法等】

- ・本品はディスポーザブル製品であるので1回限りの使用のみで再使用できない。
- ・使用期限が過ぎた製品は、使用しないこと。

バルーンカテーテルのサイズ選択

患者の身体的条件や臨床的判断を考慮した上で決定すること。

必要な機材の確認

本製品の使用にあたり、以下の機材がそろっていることを確認すること。

- <使用前に準備する機材>
- ・補助循環用バルーンポンプ駆動装置(IABP 駆動機)
- ・局所麻酔剤
- ・ヘパリン加滅菌済生理食塩水
- ・10mL~20mL 注射筒
- ・ドレープ
- ・針付縫合糸
- <抜去時に必要な機材>
- ・三方活栓(同梱されない場合がある。)
- ・シリンジ

一般的なバルーンカテーテル使用手順

本バルーンカテーテルは、シースレス挿入対応品である。シース を使用する場合は、患者の身体的条件や臨床的判断を考慮して決定 すること。

バルーンカテーテルの準備

1. バルーンカテーテルセットの滅菌袋からトレーを取り出す。


注意包装に破損及び水濡れ等がある場合は使用しないこと。

注意パッケージの開封は、清浄域で行うこと。

- 2.本体チューブ部分のみをトレーから取り出す。
- 3.本体チューブに一方栓を接続する。

4.本体チューブに接続した一方栓にシリンジを接続する。

注意一方栓にシリンジをゆっくり接続すること。シリンジ使用中はシリンジに横方向の力を加えないこと。(シリンジ接続部に曲がりや破損が生じ、陰圧が出来なくなる恐れがあるため)



5.ヘリウムガスルーメンが陰圧となるようゆっくりシリンジを引く。


注意へリウムガスルーメンを陰圧にした後、バルーンカテーテルを トレーから取り出すこと。

注意過度の陰圧は行わないこと。(カテーテルの変形の原因となる 恐れがあるため)


- 6. 一方栓と本体チューブを接続したまま、一方栓からシリンジを取り外す。
- 7. 側管付三方活栓にヘパリン加滅菌済生理食塩水を満たしたシリンジを接続し、セントラルルーメンにヘパリン加滅菌済生理食塩水を注入する。(血液凝固、閉塞防止のため)
- 8. ロングダイレーターをトレーから取り出し、尖った方からバルーンカテーテルの逆流防止弁に挿入する。
- *
 *注意
 | 逆流防止弁にロングダイレーターを挿入する際は、逆流防止弁の中心を狙って挿入すること。中心部から外れたまま無理に押し込んだ場合、逆流防止弁が損傷し、止血性が維持できなくなることがある。
- 9. ロングダイレーターのコネクターを逆流防止弁に接続する。
- 10. ガイドワイヤーケース内にヘパリン加滅菌済生理食塩水をフラッシュし、ガイドワイヤー全体を十分に湿らせる。
- 注意十分に湿らせないと潤滑性が適切に発揮されず、ガイドワイヤーが操作できなくなり破損する恐れがある。

ダイレーション

- 1.大腿動脈の位置を確認する。
- 2.通常の方法で経皮的カテーテル挿入の準備を行ない、適切な局所麻酔を行う。
- 3.ディスポーザブルメスを用い穿刺口を切開する。
- 4.穿刺針を用いて大腿動脈を穿刺する。




- 5.穿刺針の内針を抜去する。
- 6.外筒を、血液の逆流が確認されるまでゆっくり引く。
- 7.ガイドワイヤーの先端を外筒に通して挿入する。



8.挿入したガイドワイヤーを残し、インサーターと外筒を引き抜く。

9.ダイレーターの尖った方を先にしてガイドワイヤーの末端に挿入する。皮膚、皮下組織、大動脈上壁を貫通させて、血管内へ押し進め内腔を拡張する。

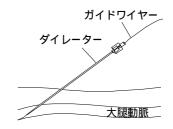


10.指で穿刺口を止血しながらダイレーターを抜去する。

シース挿入

シースレスで留置する場合は、バルーンカテーテルの挿入へ進む。


- 1.ダイレーターをシースの止血弁に慎重に挿入し、ダイレーターの コネクターを時計方向に回して締め込み、シースと一体化する。 注意シースにダイレーターを挿入する際は、止血弁の中心を狙って 挿入すること。中心部から外れたまま無理に押し込んだ場合、 止血弁が損傷し、止血性が維持できなくなることがある。
- 2.体内に挿入されているガイドワイヤーの末端に、シースをセット したダイーターの尖った方を沿わせ、血管内へ挿入する。



3.シースの中にあるダイレーターを取り除く。

パルーンカテーテルの挿入

1.*ラッピングシースをバルーン中央部まで矢印の方向に引裂く。

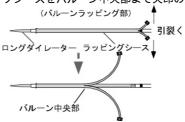

2.*引裂いたラッピングシースを、バルーン基部までずらす。




3.*体内に挿入されているガイドワイヤーの末端に、パルーンカテーテルに挿入しているロングダイレーターの先端部をゆっくり 挿入する。


(バルーンカテーテルの表面全体をヘパリン加滅菌済生理食塩水で予め濡らしておくと挿入が容易となる)

注意一度拡張したバルーンカテーテルは使用しないこと。


4.*シースレスで留置する場合は、バルーン中央部(ラッピングシース先端)までゆっくり体内に挿入した後、ラッピングシースを引裂く。

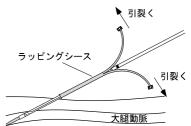

*ラッピングシースを引裂き、除去した後、バルーンカテーテルをガイドワイヤーに沿わせてゆっくり体内に挿入する。

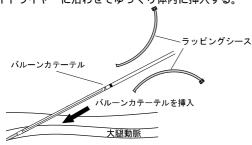

*シースを使用して留置する場合は、バルーン中央部(ラッピングシース先端)までゆっくりとシースに挿入した後、ラッピングシースを引裂く。

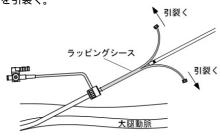

*ラッピングシースを引裂き、除去した後、引き続きバルーンカテーテルをガイドワイヤーに沿わせてゆっくりと体内に挿入する。





- 注意バルーンカテーテルをスムーズにシースに挿入できない時は、 シースが曲がっている恐れがある。この時は、少しシースを体 外に引き出して、バルーンカテーテルを挿入すること。
- 注意パルーン挿入時には動脈圧によって、バルーンの折り目にできた細い隙間から出血する場合がある。これはチャネリングと呼ぶ現象で、パルーンリークなどの異常ではない。IABPカテーテルが挿入されるに従って、血液の流出は軽減される。
- 注意側孔付シースが体内に留置された状態で、バルーンカテーテルと一体化させたロングダイレーター内にガイドワイヤーを通し、バルーンカテーテルの挿入を行う場合は、シース内でバルーンカテーテルに挿入したロングダイレーター先端よりガイドワイヤーを先行させないこと。(側孔にガイドワイヤーが迷走し、シースの破損、破断、バルーンカテーテル挿入不可能となる恐れがあるため)
- 5.*X 線透視を行ない、バルーンの先端チップが左鎖骨下動脈起始部から約 2cm 下の位置にあることを確認して、バルーンカテーテルを留置する。
- (バルーンの位置を確認しやすいよう、チップおよびカラーは X 線 不透過の物質を使用している)



注意バルーンが腹腔動脈と腎動脈を閉塞しないように留置するこ

- 注意プラインドで留置を行う場合、留置後できるだけ早く X 線透視で留置位置を確認すること。
- 6. <u>シースレスで留置する場合</u>は、バルーンカテーテルが狭窄しない 程度に、バルーンカテーテル周囲の皮膚にタバコ縫合を行う。
- 注意針先をカテーテルに接触させると破損する恐れがある。
- <u>シースを使用して留置する場合</u>は、固定翼をシースの止血弁にか ぶせるように接続する。
- 7. バルーンカテーテルよりガイドワイヤーとロングダイレーター を抜去する。
- 8.バルーンカテーテルの留置位置を決定した後、固定翼および Y コネクターを皮膚に縫い付けて固定する。

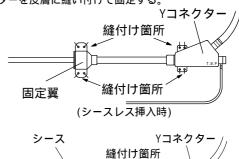



9. 一方栓を外し、本体チューブの雌ルアーにシリンジを接続し、吸引してヘリウムガスルーメンの血液の有無を確認する。血液が確認された場合、バルーンカテーテルがリークしているため使用を中止し、新しいバルーンカテーテルに交換する。血液が認められない場合は、手動でプリロードを行うこと。プリロード容量は、

駆動容量+10mL。 注意駆動前にプロ

注意 駆動前にプリロードを必ず行うこと。プリロードを行わないと、 バルーン膜が貼りついたままの状態となり、駆動時にバルーン が拡張しない可能性がある。


駆動準備

[延長チューブの接続]

1.駆動機の種類に応じて、以下に従って延長チューブを準備する。

::高温が成の巨次にあると、次十日にアモンスアニーアと十冊アる。		
ARROW 系	延長チューブセット(ARROW・MERA(アイシン)・ XEMEX 系駆動機用)の ARROW コネクターを、延長 チューブの駆動機側に接続する。	
Datascope 系	Datascope 社製駆動機用延長チューブを選択する。	
XEMEX 系	延長チューブセット(ARROW・MERA(アイシン)・ XEMEX 系駆動機用)の延長チューブのみを用意す る。コネクターは不要。	
MERA 系 (アイシン)	延長チューブセット(ARROW・MERA(アイシン)・ XEMEX 系駆動機用)の MERA(アイシン)コネクタ ーを、延長チューブの駆動機側に接続する。	

- 注意仕様によって、駆動機用コネクターと延長チューブがすでに接続されて梱包されている場合がある。
- 注意コネクターを延長チューブに接続する際、ガスリークが発生しないよう、コネクターを確実にはめ込むこと。



ARROW系 Datascope系 XEMEX系 MERA(アイシン)系

- 2.延長チューブの雄ルアーに、本体チューブの雌ルアーのリブが見 えなくなるまでねじこみ接続する。
- 3.延長チューブのもう一方のコネクター (XEMEX 系はコネクターなし) を駆動機に接続する。
- 注意各箇所の接続が確実に行われていることを確認すること。

[パルーン容量の設定]

1.駆動機の種類に応じて、次のとおりバルーン容量の設定を行うこと。

注意駆動機の添付文書または取扱説明書に従い調整すること。

/工心神に動う及り/小丁	圧を呼吸が成りが引入自みたは状況が明白に促り過走すること。		
ARROW 系	コネクターを駆動機に接続すると、自動でバルーン容量が設定される。ただし、バルーンサイズ M の場合は駆動機の添付文書または取扱説明書に従ってインフレーションボリュームを 5mL 下げること。		
Datascope 系	オーグメンテーション調整を OFF (MIN) に設定する。バルーンカテーテル駆動開始後、オーグメンテーションを徐々に上げ、バルーン容量の調整を行う。 注意専用チューブ使用の場合はチューブ長でバルーン容量を調整しているため、設定は不要。		
XEMEX 系	駆動機の添付文書または取扱説明書に従ってパッケージに記載されたバルーン容量を設定する。		
MERA 系 (アイシン)	バルーン容量設定は自動で行われるため、設定は 不要。		

[駆動開始]

- 1.駆動機の添付文書または取扱説明書に従って、駆動を開始する。
- 2. IABP 開始時は、最初 1:2 で作動させ、確実にバルーンが拡張していることを確認する。
- 3.CAG 用または PTCA 用カテーテルを併用する場合、適用サイズを確認の上、CAG 用または PTCA 用カテーテルをヘパリン加滅菌済生理 食塩水に浸し、ガイドワイヤーを通して挿入する。
- 注意 駆動開始後、バルーンの拡張・収縮状態が希望の範囲内でない時は、駆動機の添付文書または取扱説明書に従ってバルーンカテーテル内のガス容量の調整及び拡張・収縮タイミングの調整を行うこと。
- 注意 異常出血や皮下組織の血腫等がある場合は治療すること。 足背動脈または後脛骨動脈を触診して末梢の脈拍が不十分な 場合は、IABP の施行時間を制限すること。
- 注意本バルーンカテーテルを駆動させたまま CAG 用または PTCA 用カテーテルを挿入すると、バルーン先端部分を通過する時に抵抗が生じることがある。このような時は、本バルーンカテーテルの駆動を一時的に停止させて CAG 用または PTCA 用カテーテルを挿入すること。

十分に IABP の効果が得られない要因

バルーン駆動開始後、十分に IABP の効果が得られない場合は、 以下の要因が考えられる。

71 0 X 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0	
要因	改善策
蛇行血管等の不適切な箇所にバ	X 線透視下で確認し、適切な位
ルーンが留置されている。	置に留置する。
患者の血管径に対してバルーン	適切なサイズのバルーンカテー
容量が大きすぎるため、完全拡	テルに交換する。
張できない。	
バルーン部がシース先端部から	バルーン部がシースから完全に
完全に出ていない。	出るまでシースを Y コネクター
	側にずらす。
駆動機のバルーン設定容量が少	駆動機の添付文書または取扱説
ない。	明書を参照し、バルーン設定容
	量を変更する。
バルーンのラッピングがきつく	シリンジを用いて、手動でバル
解けない。	ーンの拡張・収縮を行う。
カテーテルのキンク・つぶれに	抜去して新しいバルーンカテー
よるヘリウムガスルーメンの狭	テルを挿入する。
窄。	

上記の要因に加え、患者の平均動脈圧が著しく低い場合・全身の


血管抵抗が小さい場合・心拍が速く、心室における血液の充満と拍出が十分に行われない場合など、患者の生理学的影響により IABP の効果が得られないことがある。

パルーンカテーテル抜去法


- 1. 抜去前に、医師の判断に従って抗凝固療法を中止または減量する。 2. バルーンカテーテルの駆動を停止する。
- 3. 本体チューブと延長チューブの接続を取り外す。
- 4. 本体チューブに三方活栓およびシリンジを接続する。



5.三方活栓のコックが開放していることを確認し、シリンジを引いてヘリウムガスルーメンのガスを吸引する。 吸引時




6.シリンジを引いた状態で、三方活栓のコックを本体チューブ側に 回し、三方活栓を閉鎖する。



- 7.シリンジを三方活栓から外す。
- 8. すべての固定、結索を取り外す。
- 9.<u>シースレスで留置している場合</u>は、ゆっくりとバルーンカテーテルを引き抜く。

シースを使用して留置している場合は、シースが動かないように 支えながらバルーンカテーテルを体内から引き出す。バルーン基 部がシース先端に到達したらバルーンカテーテルを引くのを止め、 バルーンカテーテルとシースを一緒にして抜去する。



- 注意シースを使用してバルーンカテーテルを留置している場合は、 シースを残してバルーンカテーテルのみを抜去しないこと。 (バルーン部が損傷して血管内に残留する恐れがあるため) シースレスで留置している場合は、ストッパーとバルーンカテーテルを一緒に、体内からゆっくりと引き抜く。
- 10.血餅を除くため数秒間出血させた後、止血のために 30~40 分間 穿刺位置を圧迫する。
- 11. 止血完了後、挿入部位より末梢に十分な血流が得られるよう、足および膝窩の脈拍をチェックする。
- 12. 抜去後、バルーンカテーテル全体(シース挿入の場合はシースも)を点検し、すべてが完全に取り出されたことを確認する。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- ・本品の使用は IABP の手技に精通し、合併症を熟知した術者が行うこと。また、IABP 以外の目的に使用しないこと。
- ・使用前にすべての部品を点検し、破損等の異常がないことを確認

すること。

- ・*可塑剤 (ジ-2-エチルヘキシルフタレート) が溶出する場合があるため、注意すること。
- ・高濃度のアルコール類やアセトン等の有機溶剤をバルーンカテーテル及び付属品に接触させないこと。[材質劣化の恐れがあるため]
- ・メスや穿刺針等の鋭利な器具をバルーンカテーテル及び付属品 に接触させないこと。[破損する恐れがあるため]
- ・同梱されているガイドワイヤーに親水性コートが施されている場合は、必ずガイドワイヤーケース内にヘパリン加滅菌済生理食塩水をフラッシュし十分湿らせること。[十分湿らせないと潤滑性が得られず、ガイドワイヤーケースからの抜去時またはバルーンカテーテル挿入時に破損する恐れがあるため]
- ・重度の肥満、鼠径部の瘢痕、その他経皮的挿入に対する禁忌症状をもつ患者に対しては、シースレスで挿入しないこと。[バルーンカテーテルの損傷・血管を損傷する恐れがあるため]
- ・シース及び逆流防止弁にダイレーターを挿入する際は、止血弁の中心を狙って挿入すること。[中心部から外れたまま無理に押し込んだ場合、止血弁が損傷し、止血性が維持できなくなることがあるため]
- ・ラッピングが解けたバルーンカテーテルを経皮的挿入しないこと。新しいバルーンカテーテルに交換する、あるいは外科的挿入にて行うこと。[挿入が困難となり、バルーンカテーテルが損傷する恐れがあるため]
- ・挿入の際にはバルーンカテーテルの穿刺部に近い位置を持ち、蛇行血管の激しい患者には特にゆっくり挿入すること。[キンクが発生する可能性があるため]
- ・挿入部から出血、下肢虚血、感染症、血管損傷、血栓症など経皮 的シース導入に付随する有害事象に配慮すること。
- ・**スリーブは、バルーンカテーテル挿入時に飛散する血液を、体外に露出しているカテーテルに付着・固着することを防止する目的として装着されているカバーである。気密性はなくスリーブ内の無菌性を担保するものではないので、スリーブ内外ともに同様の管理を行うこと。
- ・**何らかの外力により、スリーブ上の裂け目が伸展し、カテーテルがスリーブより完全に突出した状態になった場合は、それ以上カテーテルを体内に挿入しないこと。[突出によりカテーテルへの異物付着を防止できず汚染される可能性があるため。また、汚染部分の体内挿入により、感染などの可能性があるため]
- ・バルーンカテーテル駆動中は、カテーテルの動きやバルーン状態を定期的に確認すること。特に血圧波形や駆動圧力波形に異常がみられた時は、X線透視下でバルーンカテーテルの異常の有無を確認すること。バルーンカテーテル先端が動かない場合やバルーンに屈曲がみられる場合、先端が血管壁に捕捉されていないか確認すること。異常が認められた場合は、バルーンの留置位置を修正し適正位置にすること。[バルーンカテーテル駆動中バルーン先端部分が血管壁に接触することにより、胸部動脈損傷を引き起こす可能性がある]
- ・IABP の有効性は、心係数の増加・肺動脈楔入圧の低下・尿量増加などから判断し、適切な処置を行うこと。
- ・末梢循環を定期的にチェックすること。[下肢血行障害を防ぐため]
- ・駆動機のアラームメッセージの表示及びアラームが鳴った場合 は、駆動機の添付文書または取扱説明書を参照し対処すること。
- ・ガス漏れ検出アラームが発生した時は、以下の手順により発生原因の確認を行うこと。[バルーンカテーテルのバルーンリーク後に継続使用すると患者にガス塞栓(またはヘリウム塞栓)等の重篤な健康被害を及ぼす恐れがあり、またバルーン内の血液が凝固し、抜去が非常に困難になる恐れがあるため]
- 1. ガス漏れ検出アラームが発生した時にヘリウムガスルーメン に血液が混在している場合は、バルーンリーク等が疑われるた め、ポンピングを再開せず速やかにバルーンカテーテルを抜去 すること。
- 2.ヘリウムガスルーメンに血液が混在していない場合、最初にヘ リウムガスルーメンの接続に緩みや外れが生じていないかを 確認すること。次に本体チューブの雌ルアーにシリンジを接続 吸引し、ヘリウムガスルーメンを陰圧状態にした時に血液の逆 流がないことを確認すること。

- 3.カテーテル及び延長チューブがキンクしていないか確認する こと。
- 4.上記1.2.3.の確認で問題がない場合、ポンピング再開後に動脈 圧波形及びバルーン内圧波形に異常がみられないことを確認 すること。
- 5.ポンピング再開後に再びガス漏れ検出アラームが発生した場合には、すぐにポンピングを再開せず、上記 1.2.3.の再確認を必ず行うこと。再確認後、バルーンカテーテルに異常が認められない時は駆動機の交換を検討すること。
- ・バルーンカテーテルがリークを起こした場合、患者の血管状態に 起因していることが考えられ、新たに挿入したバルーンカテーテ ルも同様に穿孔する可能性があるため、十分なモニタリングを行 うこと。
- ・患者の血圧が高い場合、バルーンが完全に拡張せずアラームが発生する場合があるため、降圧剤等で血圧を下げ駆動することが望ましい。この場合、駆動機の添付文書または取扱説明書を参照の上、患者の血圧が下がるまで、バルーンの駆動容量を若干下げて駆動させ、血圧が下がり次第速やかに規定の駆動容量に戻すこと。
- ・ポンピングを停止した状態で、血管内にバルーンカテーテルを長時間放置しないこと。[血栓が形成される恐れがあるため]
- ・側管付三方活栓、逆流防止弁及びロングダイレーターのコネクターから空気を注入しないこと。[空気塞栓症の原因になるため]
- ・使用中は三方活栓の破損、接合部のゆるみ及び血液・薬液漏れなどがないか、定期的に確認すること。
- ・三方活栓を通して脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油などの油性成分、界面活性剤又はアルコールなどの溶解補助剤などを含む医薬品を投与する場合、またはアルコールを含む消毒剤を使用する場合、三方活栓及びバルーンカテーテルのひび割れについて注意すること。[薬液により三方活栓等のひび割れが生じ、血液及び薬液漏れ、空気混入などの可能性があるため。ライン交換時の締め直し、過度な締め付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となるため]
- ・三方活栓にひび割れが確認された場合、直ちに新しい製品と交換すること。
- ・バルーンカテーテルを患者に挿入した状態で病院間を搬送する場合、搬送先にある駆動機の機種を確認すること。[搬送先にある駆動機用のコネクターがない場合、バルーンカテーテルを使用できないため]
- ・バルーンカテーテル抜去時に異常な抵抗が感じられる場合、経皮的抜去を中断し、動脈切開によってバルーンカテーテルを取り出すことを検討すること。[凝血塊によってバルーンが引っ掛かっている可能性があるため]
- ・バルーンカテーテル抜去後、下肢に虚血が見られる場合は、血管 系に対する手術が必要となる場合がある。
- ・使用後の本品は、医療廃棄物として適切な処理を行うこと。

2.相互作用(併用注意)

- ・表示サイズを超えるガイディングカテーテルは併用しないこと。
- ・ガイディングカテーテルは、使用前に本バルーンカテーテル内に 通しておくこと。

3. 不具合・有害事象

本品使用に伴い、以下のような不具合または有害事象が発症する 場合がある。

(1)重大な不具合

バルーンの穿孔、シャフトの穿孔

バルーンカテーテル駆動中にバルーンやカテーテルに穿孔が発生する場合がある。

(発生原因)

原因として以下の可能性が考えられる。

- ・鋭利な器具との接触
- ・不自然な折れ曲がりによる材質疲労
- ・石灰化部位との接触による擦過傷

(発生までの期間)

石灰化部位との接触や、折れ曲がりによる材質疲労が原因で発生 する場合、穿孔に至るまでの時間は予想不可能。

(具体的防止策)

ヘリウムガスルーメンを頻繁に観察して警戒すること。警報が鳴

らないケースでもカテーテルに血液の逆流が認められた場合は、バルーンカテーテルを抜去すること。また、初期の小さい穿孔の場合は血液の吸引が観察されないことがあるため、駆動機の警報には十分注意すること。

(一般的な処置方法)

穿孔が発生した場合、あるいは穿孔が疑われる場合には、直ちに 次のような処置を行うこと。

- 1.駆動を停止する。抗凝固剤治療の軽減または中止を考慮する。
- 2.本添付文書記載の「バルーンカテーテル抜去法」に従いバルーン カテーテルを患者から抜去する。
- 3. バルーンカテーテル抜去後も IABP 治療を継続する必要がある場合は、反対側の大腿動脈鼠蹊部に経皮的挿入を実施すること。なお、バルーンの穿孔が患者の血管状態に起因する場合は、再度発生する恐れがあるので注意すること。

(2)重大な有害事象

挿入側下肢の虚血

バルーンカテーテル駆動中及び駆動後に四肢の虚血症状が出現 する可能性がある。

(発生原因)

血栓形成、新生内膜組織の剥離やフラップ、イントロデューサーやバルーンカテーテルによって血流が阻害されることによって生じる。

(発生までの期間)

患者の血管状態により、バルーンカテーテル挿入直後または、抜 去後に発生する恐れがある。

(具体的防止策)

駆動開始直後より、末梢循環を定期的にチェックする。 特に以下の場合は、頻回に末梢側での脈拍確認等を行う。

- 1.体の小さい患者及び血管径の小さいことが予想される患者
- 2.体動のある患者
- 3. 凝固系亢進の可能性のある患者

(一般的な処置方法)

症状の発生を確認した場合、バルーンカテーテルを抜去する。バルーンカテーテル抜去後、四肢の虚血状態が観察される場合には、 外科的な処置も考慮する。

大動脈損傷・解離・穿孔

シースやガイドワイヤーあるいはバルーンカテーテル挿入時に、 動脈壁を穿孔または解離させることがある。

(発生原因)

シースやガイドワイヤーあるいはバルーンカテーテル挿入時に、 動脈壁を穿孔または解離させることがある。

(発生までの期間)

挿入時に発生。

(具体的防止策)

バルーンカテーテルの操作に抵抗を感じた場合は挿入を中止する。また、以下の兆候を認めたとき、早期に適切な処置を行うことにより、重篤な健康被害に至る可能性を小さくすることができる。1.背中や腹部の痛み

- 2.ヘマトクリット値の上昇
- 3.血行動態の不安定化

(一般的な処置方法)

発生を確認、または疑われる場合は、バルーンカテーテルを抜去する。バルーンカテーテルが解離部分に入ったことが疑われる場合、X線透視下で少量の造影剤をバルーンカテーテルのセントラルルーメンに注入し、バルーン先端から造影剤が消える様子を観察する。造影剤による陰影が心拍と共にバルーン先端から末梢に散逸せずに、そのまま残る場合、バルーンは偽腔内にある。この場合、バルーンカテーテルを抜去して反対側の大腿動脈から再度挿入を試みる。

(3) その他の有害事象

挿入部の出血

大腿動脈の穿刺部位からの出血およびその皮下にて血腫の形成の可能性がある。

(発生原因)

原因として以下の可能性が考えられる

- ・バルーンカテーテル挿入中に発生した動脈の損傷
- ・患者の姿勢変化によるバルーンカテーテルの過度な動き
- ·抗凝固剤投与

(一般的な処置方法)

末梢側の血流を保ちながら、挿入部を直接圧迫し止血する。 止血しづらい場合は、外科的処置を行う。

感染症

(発生原因)

バルーンカテーテル挿入部の皮膚が本来の防御機能を保てない ために発生する可能性がある。

(一般的な処置方法)

感染が認められた場合は、症状に応じ適切に処置を行う。

血小板減少症

(発生原因)

バルーンカテーテルの動きやバルーンカテーテル等の異物に対して、血小板が物理的に損傷する可能性がある。

(一般的な処置方法)

` 血小板数をモニターし、必要に応じて血小板を補充する。

血栓症

(発生原因)

バルーンカテーテルへの異物反応として血栓が形成され発生することがある。

(一般的な処置方法)

血栓形成とその治療に関連した所見は、影響を受けた臓器の範囲 によって異なる。

抜去後の挿入部仮性動脈瘤

バルーンカテーテル抜去後、挿入箇所に仮性動脈瘤が発生する恐れがある。

(発生原因)

- ・バルーンカテーテル挿入・抜去時に発生した動脈の損傷
- ・患者の姿勢変化によりバルーンカテーテルの過度な動き (一般的な処置方法)

仮性動脈瘤が認められた場合は、症状に応じ適切に治療を行う。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1.貯蔵・保管方法

水濡れに注意し、直射日光、高温多湿をさけて保管

2.有効期間・使用の期限

滅菌日より3年間(滅菌日は外箱に記載) 〔自己認証(当社データ)による〕

【包 装】

1セット/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

<製造販売業者>

株式会社東海メディカルプロダクツ

〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷 1485 電話番号 0568-81-7954 FAX 番号 0568-81-7785

<製造業者>

株式会社東海メディカルプロダクツ